Hornos SkyLine

Guía de mantenimiento para el usuario

OPERACIONES

a diario Operaciones de limpieza

1 Limpieza de la cámara y el área circundante

1. Elige el ciclo de limpieza automática adecuado y ejecútalo. La frecuencia de limpieza debe ser mayor cuanto más intenso sea el uso. Se aconseja descalcificar el boiler en caso de uso diario.

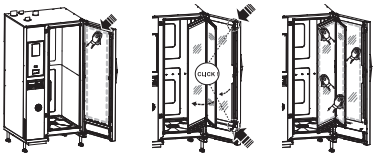

2. Limpia el exterior de los cristales con limpiador de cristales y superficies duras S04.

3. Procurando que no se enrede el cable, limpia la sonda alimentaria con agua tibia y jabón neutro y aclárala con agua.
4. Limpia el interior de la puerta del horno y la junta con un paño de microfibra empapado en agua templada y desengrasante multiusos S05. A continuación, aclara con un paño de microfibra.
5. Limpia el exterior de la puerta del horno con pulidor para superficies de acero inoxidable S01.
Se recomienda usar el producto S05 antes de limpiar con S01.



1 por semana

2 Filtro de la cámara

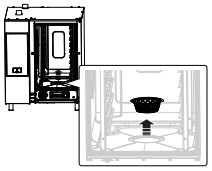

1. Desenrosca la sujeción del centro del filtro.
2. Extrae el filtro de su alojamiento.
3. Lava el filtro en el lavavajillas o a mano con detergente neutro para vajillas y después acláralo bien.
4. Vuelve a colocar el filtro en su sitio y enrosca la sujeción central para que quede firme.

3 Colector de condensado

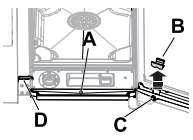

1. Limpia con agua el tubo de desagüe "A" del colector de condensado: si no desagua bien, pulveriza desengrasante multiusos S05 y espera a que se disuelvan las incrustaciones antes de volver a limpiar con un chorro de agua a presión.
2. Retira la cubierta metálica "B" y aplica el mismo método para limpiar la válvula antirretorno "C".
Usa un limpiador de conductos con cerdas de nailon para limpiar.
3. Usa un limpiador de conductos con cerdas de nailon para limpiar el canalillo "D".

1 por mes

4 Filtro de aire

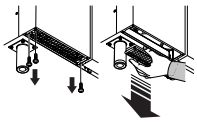

1. Desenrosca la sujeción del bastidor metálico y desmóntalo.
2. Retira el filtro y lávalo con desengrasante multiusos S05.
3. Seca el filtro y colócalo de nuevo en el bastidor.
4. Vuelve a montar el bastidor en su sitio y fíjalo con los tornillos.

cada 6 meses

5 Junta frontal

Cambia la junta como sigue:
1. Saca la junta vieja de su asiento.
2. Elimina toda la suciedad del asiento.
3. Inserta la junta nueva en la totalidad del asiento.

Hornos SkyLine

Guía de mantenimiento para el usuario

OPERACIONES

Productos recomendados

S01 Pulidor para superficies de acero inoxidable

- Pulidor indicado para el cuidado y la protección de las superficies de acero inoxidable.
- El producto deja una capa protectora brillante que repele las manchas durante mucho tiempo.
- Dosis recomendada: producto listo para usar. Antes de usar S01, se recomienda limpiar las superficies con S05.

Código	Cantidad
0S2881	Juego de 6 unidades de 750 ml

S04 Limpiador de cristales y superficies duras

- Limpiador concentrado para todo tipo de superficies lavables, como cristales, espejos, mármol, encimeras, placas de inducción y de cocción.
- Dosis recomendada: producto listo para usar.

Código	Cantidad
0S2884	Juego de 6 unidades de 750 ml

S05 Desengrasante multiusos

- Capaz de eliminar manchas y residuos aceitosos, grasas animales y vegetales y diversos restos de alimentos.
- S05 es un potente detergente líquido desengrasante con espuma controlada, capaz de acabar con toda la suciedad en las superficies lavables.

Código	Cantidad
0S3257	Juego de 6 unidades de 750 ml

Paño de microfibra

- Adecuado para limpiar superficies de acero inoxidable.

Código	Cantidad
0S1779	Juego de 20 unidades

Limpieza de las superficies exteriores

Lava las superficies exteriores con agua jabonosa templada. No uses detergentes que contengan sustancias abrasivas, lana de acero, cepillos o rascadores de acero. Aclara con un paño húmedo y seca bien. No utilices productos con cloro ni amoniaco. Limpia el panel de control con una bayeta suave humedecida en agua y, si es preciso, con detergente neutro. No laves el equipo con chorros de agua directos o a alta presión. Con objeto de reducir la emisión se sustancias contaminantes a la atmósfera, es conveniente limpiar el equipo (por fuera y, en caso necesario, por dentro) con productos cuya biodegradabilidad sea superior al 90%. **Electrolux Professional recomienda encarecidamente utilizar agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores aprobados por Electrolux Professional para obtener mejores resultados y conservar la eficiencia del producto durante más tiempo.** Se excluirán de la garantía los daños resultantes del uso de agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores no aprobados.

Para efectuar las operaciones descritas debe utilizarse el equipo de protección individual adecuado. Consulta el Manual del usuario.

Hornos SkyLine

Guía de mantenimiento para el usuario

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Programas de mantenimiento planificado

Para garantizar la seguridad y las prestaciones del equipo, se aconseja que los técnicos autorizados de Electrolux Professional efectúen su mantenimiento periódico cada 12 meses de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Solicita a tu centro de servicio de Electrolux Professional información detallada sobre los contratos de servicio disponibles.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
ACUP	Detención del equipo	Aparece un error tras actualizar el software.	No funciona el protocolo de comunicación entre la IU y la ACU.	• Llama al servicio técnico.
CHEM	Advertencia	El horno detecta que falta agua cuando se abre la EV11.		Hay poco caudal de agua. Quizá baste con comprobar si todos los productos químicos se han disuelto en el cajón de lavado pertinente.
CLLP	Recordatorio	Solo campana de nivel 4		Limpia la lámpara de la campana.
CLCS	Recordatorio	Campanas de nivel 3 y 4		Limpia el sumidero de condensación de la campana.
CLFt	Recordatorio	Campanas de nivel 3 y 4		Limpia el filtro desnebulizador y separador de agua de la campana.
FCt	Detención del equipo		La interfaz de usuario no está programada con el software.	
Hd04	Detención del equipo	La válvula de ducha BV4 no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
PdEF	Detención del horno	Parámetros memorizados preconfigurados dañados	Fallo de la memoria física	Parámetros de memoria dañados. • Prueba apagando y encendiendo el horno. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
rEPL	Recordatorio	Solo campana de nivel 4		Cambia las lámparas de la campana.
N°1 Ertc	Advertencia	Problema en reloj interno	Problema de hardware (por ejemplo, batería del reloj agotada).	Es posible que algunas funciones no estén operativas (por ejemplo, HCCP). • Llama al servicio técnico.
N°101 butn	Detención del horno	Bloqueo permanente de una o más combinaciones de botones del panel	El panel se ha golpeado o dañado accidentalmente.	Pulsa todos los botones para intentar desbloquear los que están bloqueados. Los botones bloqueados de forma permanente se iluminan cuando aparece el error en la pantalla.
N°102 FLA1	Detención del horno; error fatal	La ID de FLASH EPROM es distinta a la esperada.	Comunicación imposible con memoria SPI-FLASH externa.	• Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°103 FLA2	Detención del horno; error fatal	El canal de comunicación entre la FRAM y el microcontrolador funciona mal o está bloqueado.	Dispositivo de memoria SPI-FLASH desconocido.	• Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°104 FrA1	Detención del horno; error fatal	La ID de FRAM es distinta a la esperada.	Comunicación imposible con memoria FRAM.	• Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°105 FrA2	Detención del horno; error fatal	Los datos de fallo energético de FRAM calculados por MD5 son distintos a los almacenados.	Dispositivo de memoria FRAM desconocido.	• Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°106 FrMC	Detención del horno; error fatal	Los datos de fallo energético de FRAM calculados por MD5 son distintos a los almacenados.	Error de software: datos no válidos en memoria FRAM.	• Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°107 SCbL	Detención de la limpieza	El equipo está encendido, pero el interruptor de encendido y apagado indica que aún está apagado.	• Cableado • Conexión suelta	El equipo está encendido, pero el interruptor de encendido y apagado muestra que aún está apagado. Todavía se puede cocinar. La limpieza está bloqueada por motivos de seguridad. • Prueba apagando y encendiendo el horno. Si la alarma persiste, aún se puede cocinar, pero se recomienda no iniciar ningún ciclo de limpieza hasta que el servicio técnico solucione el problema. • Limpia el horno a mano y llama al servicio técnico.
N°110 bAtt	Advertencia	Queda poca batería.	Envejecimiento	• Llama al servicio técnico para que cambie la batería.
N°111 rtc1	Advertencia: HACCP no funcionará.	La comunicación entre el RTC y el microcontrolador está bloqueada.	Comunicación imposible con el reloj interno.	• Llama al servicio técnico.
N°112 Urt2	Detención del horno	El indicador de RTC detenido está activo incluso después del procedimiento de recuperación de encendido.	Bloqueo permanente del reloj interno.	• Llama al servicio técnico.
N°113 Urt3	Detención del horno	El oscilador interno del RTC funciona mal.	Fallo del oscilador del reloj.	• Llama al servicio técnico.
N°115 ACUS	Bloqueo del horno; error fatal	Versión del software de ACU (uC principal) incompatible con versión actual del SW de IU	Carga de software incorrecta (ejemplo: tras sustituir la placa de ACU, el SW no se carga)	La versión del software de ACU (uC principal) es incompatible con la versión actual del SW de la IU. Llama al servicio técnico.
N°116 ACSS	Bloqueo del horno; error fatal	Versión del software de ACS (en placa de ACU) incompatible con versión actual del SW de IU	Carga de software incorrecta (ejemplo: tras sustituir la placa de ACU, el SW no se carga)	La versión del software de ACS (dentro de la placa de ACU) es incompatible con la versión actual del SW de la IU. Llama al servicio técnico.
N°117 tCMS	Detención del horno; error fatal	Versión del software de TC (en placa de ACU) incompatible con versión actual del SW de IU	Carga de software incorrecta (ejemplo: tras sustituir la placa de ACU)	La versión del software de TC (dentro de la placa de ACU) es incompatible con la versión actual del SW de la IU. • Llama al servicio técnico.
N°118 InuS	Detención del horno	Versión del software de inversor (placa de YODA) incompatible con versión actual del SW de IU	Carga de software incorrecta (ejemplo: tras sustituir la placa de ACU)	La versión del software del inversor (placa de YODA) es incompatible con la versión actual del SW de la IU. Llama al servicio técnico.
N°120 PUSr		Los parámetros de usuario calculados son distintos a los almacenados.	Datos no válidos en parámetros de usuario	• Llama al servicio técnico.
N°121 PFAC	Detención del horno	Mapa de parámetros de fábrica dañado	Problema con el SW o el HW.	• Prueba apagando y encendiendo el horno. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°122 PUOr		Uno o más parámetros de usuario están fuera de límites	Uno o más parámetros de usuario están fuera de límites	• Llama al servicio técnico.
N°123 PFOr		Uno o más parámetros de fábrica están fuera de límites	Uno o más parámetros de fábrica están fuera de límites	• Llama al servicio técnico.
N°125 PCE1	Detención del horno	Configuración de parámetros incorrecta: Equipo con boiler pero sin sonda lambda		Configuración de parámetros incorrecta: Equipo con boiler pero sin sonda lambda.
N°130 EGA0	Detención del horno	No hay ninguna tabla de GAS válida en el horno.	Falta software.	No hay ninguna tabla de GAS válida en el horno. Llama al servicio técnico.
N°131 EGAt	Detención del horno	Tabla de GAS para este modelo de equipo no encontrada	Falta software.	Tabla de GAS para este modelo de equipo no encontrada. Llama al servicio técnico.
N°132 EGAd	Detención del horno	Datos de tabla de GAS incorrectos	Falta software.	Datos de tabla de GAS incorrectos. Llama al servicio técnico.
N°135 ECLt	Detención del horno	No hay ninguna tabla de limpieza para el MODELO y el TIPO DE DETERGENTE en uso	Falta software.	No hay ninguna tabla de limpieza para el MODELO y el TIPO DE DETERGENTE en uso. Llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°140 FLrE	Detención del horno	Error de lectura en memoria SPI-FLASH	Error al leer la memoria SPI-FLASH.	· Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°141 FLUE	Detención del horno	Error de escritura en memoria SPI-FLASH	Error al escribir en la memoria SPI-FLASH.	· Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°142 FLEE	Detención del horno	Error de borrado de bloque de memoria SPI-FLASH (bloque de 4 kb)	Error al borrar bloque en memoria SPI-FLASH.	· Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°145 FrrE	Detención del horno	Error de lectura en memoria FRAM	Error al leer la memoria FRAM.	· Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°146 FrUE	Detención del horno	Error de escritura en memoria FRAM	Error al escribir en la memoria FRAM.	· Apaga y enciende el horno. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°150 USFO	Detención del horno	Error al crear/abrir un archivo en el dispositivo USB.	Error al crear/abrir un archivo en el dispositivo USB.	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°151 USFC	Detención del horno	Error al cerrar un archivo en el dispositivo USB	Error al cerrar un archivo en el dispositivo USB.	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°152 USrE	Detención del horno	Error al leer un archivo en el dispositivo USB	Error al leer un archivo en el dispositivo USB.	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°153 USUE	Detención del horno	Error al escribir un archivo en el dispositivo USB	Error al escribir un archivo en el dispositivo USB.	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°154 USdC	Detención del horno	Error al crear un directorio en el dispositivo USB	Error al crear un directorio en el dispositivo USB.	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°155 USFU	Detención del horno	Imposible escribir en el dispositivo USB: dispositivo USB lleno	Imposible escribir en el dispositivo USB: dispositivo USB lleno	· Prueba con otro dispositivo USB.
N°E161 nIUS	Advertencia Detención solo de conectividad	La versión del SW de NIU es incompatible con la versión del SW de la IU.	Tras instalar la NIU, se ha detectado una versión incompatible del software de la NIU.	· Llama al servicio técnico.
N°E162 nIUH	Advertencia Detención solo de conectividad	NIU desconocida	-	-
N°E163 nIUC	Advertencia Detención solo de conectividad	Configuración de NIU no válida	-	-
N°E164 nIUP	Advertencia Detención solo de conectividad	Encontrados PNC y SN no válidos	-	-
N°200 ACUM	Detención del horno	Tarjeta electrónica principal no identificada	Problema de comunicación con la tarjeta electrónica principal.	· Apaga y enciende el horno. · Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°201 MCtM / FU13	Detención del horno	Problema de comunicación con inversor superior	· Problema con el inversor del motor. · Problema eléctrico o de conexión.	Error de comunicación con inversor superior del motor de la cámara. · Prueba apagando y encendiendo el horno. · Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°202 MCbM/ Fd13	Detención del equipo.	Inversor inferior no identificado (MD1).	· Problema con el inversor del motor. · Problema eléctrico o de conexión.	Error de comunicación con inversor inferior del motor de la cámara. · Apaga y enciende el horno. · Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°203 CPUA	Detención del horno	El microprocesador de ACS no se comunica	Fallo de ACU.	· Reinicia el horno. · Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°204 CPUt	Detención del horno	El microprocesador de TC no se comunica	Fallo de ACU.	· Reinicia el horno. · Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°205 ACUP	Detención del horno	Error de protocolo comunicación detectado	La ACU no se ha programado correctamente. La tarjeta SD de la IU quizá esté dañada y no pueda actualizar la ACU con el software que tiene cargado temporalmente.	· Apaga y enciende el horno. · Si el error persiste, llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°210 EtC	Detención del horno	Disparo del interruptor de seguridad de la cámara (TSC)	• La cámara está sucia. • El parámetro COT está ajustado demasiado alto. • El capilar o el bulbo del termostato de seguridad están dañados. • El ventilador del motor se bloquea mientras aún está activado el calor. • El sensor TC de temperatura proporciona mediciones erráticas. • Fuga térmica en el área del cuerpo del termostato de seguridad. • Temperatura ambiente < 5 °C.	Temperatura excesiva en la cámara. Llama al servicio técnico.
N°211 EtUC	Detención del horno	Exceso de temperatura en la cámara	• La cámara está sucia. • El parámetro COT está ajustado demasiado bajo.	• Ejecuta un ciclo de enfriamiento; si no es posible, abre la puerta y deja que se enfríe el horno; limpia la cámara. • Cuando la temperatura descienda, se podrá iniciar un ciclo de cocción nuevo. • Si el error reaparece, llama al servicio técnico.
N°212 ECEu	Detención del ciclo (salvo que el ciclo en curso sea de vapor a 100 °C).	Fallo de termopar de cámara superior	• Fallo de conector. • Fallo del sensor de TC. • Fallo de ACU.	El horno solo puede seguir funcionando a 100 °C con ciclo de vapor. Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
N°213 ECEd	Bloqueo del ciclo (salvo que el ciclo en curso sea de vapor a 100 °C).	Fallo de termopar de cámara inferior	• Fallo de conector. • Fallo del sensor de TC. • Fallo de ACU.	El horno solo puede seguir funcionando a 100 °C con ciclo de vapor. Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
N°220 Etb	Detención de ciclos del boiler	El termostato de seguridad del boiler se dispara. Exceso de temperatura en el boiler.	• Falta agua en el boiler. • Acumulación de cal en el boiler. • Inserción incorrecta del sensor de la sonda TC. • El capilar o el bulbo del termostato de seguridad están dañados. • Fuga térmica en el área del cuerpo del termostato de seguridad. • El parámetro BOT está ajustado demasiado alto. • Temperatura ambiente < 5 °C.	El horno no puede producir vapor con el boiler. Se utilizará un dispositivo alternativo, pero bajará el rendimiento. • Llama al servicio técnico para que restablezca la funcionalidad del boiler.
N°221 EtUb	Detención de ciclos del boiler	Exceso de temperatura del boiler	• Falta agua en el boiler (solo equipos electrocalefactados). • Acumulación de cal en el boiler. • El parámetro BOT está ajustado demasiado bajo.	• Espera a que baje la temperatura del boiler (la alarma de ETUB desaparecerá). • Ejecuta el ciclo de mantenimiento del boiler con la cantidad de pastillas de C25 indicadas el procedimiento F.16.9 DESINCRUSTACIÓN DEL BOILER de este Manual): • Si la alarma reaparece, vuelve a desincrustar el boiler. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°222 EbOL	Detención de ciclo/ precalentamiento	Fallo de termopar de boiler	• Fallo de conector. • Fallo del sensor de TC. • Fallo de ACU.	• El horno puede seguir funcionando sin precalentamiento (revisa los resultados de cocción). • Informa del fallo al servicio técnico.
N°223 BoLt	Detención del ciclo (si el ciclo necesita el boiler)	Agotado tiempo de carga de agua del boiler	• Suministro de agua (presión/ calidad del agua). • Problema de aislamiento eléctrico en sensores del nivel de agua.	• Comprueba si el suministro de agua está abierto. • Comprueba si la presión del agua es insuficiente. • Comprueba si el filtro de agua está obstruido. Límpialo o cámbialo. • Problema mecánico con funcionamiento del boiler. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°224 BEtr	Advertencia	Tiempo de elevación de temperatura del boiler excesivo	• El horno ha detectado bajo rendimiento en el boiler.	• Se puede cocinar. Verifica los resultados de cocción. • Si la advertencia persiste, llama al servicio técnico.
N°227 LPIn	Detención del ciclo	Problema en sensor de nivel del boiler	• La cal húmeda cortocircuita los sensores de nivel del boiler. • Problemas de aislamiento con los sensores de nivel del boiler	• El horno puede seguir funcionando por convección o en modo ISG. • Hay un problema con el nivel de agua en el boiler: ejecuta un programa de limpieza con ciclo de aclarado y desincrustación usando solo 2 pastillas de C25. (Sigue el procedimiento indicado en el Manual de uso). • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°228 Hd05	Detención de limpieza y ciclos de cocción, excepto convección y combi a menos de 100 °C Bloqueo de la cocción y de la limpieza.	La válvula solenoide de agua EV5 no funciona. El boiler llena la válvula solenoide.		• Apaga y enciende el horno. • Si el error persiste, es posible cocinar por convección o en ciclo combinado a menos de 100 °C. • La limpieza automática no funciona: limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°229 Hd06	Detención de la limpieza.	La válvula de desagüe BV6 del boiler no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°230 dESC	Detención del ciclo (si el ciclo necesita el boiler).	Desincrusta el boiler.	Se ha alcanzado el parámetro bSCu.	Cal en el boiler. Ejecuta un programa de limpieza con ciclo de aclarado y desincrustación usando solo 2 pastillas de C25. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°231 dESS	Advertencia	Desincrusta el boiler.	Se ha alcanzado el parámetro bSCt (umbral de acumulación de cal en el boiler).	Cal en el boiler. Ejecuta un programa de limpieza con ciclo de aclarado y desincrustación usando solo 2 pastillas de C25. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°240 Bhto	Solo conectado	Advertencia de tiempo excesivo para abrir la válvula de ventilación durante la cocción (VV1).	• Fallo de microinterruptor o motorreductor de compuerta (válvula de ventilación). • Obstrucción en la entrada de la válvula de ventilación.	Se puede seguir usando el horno. Los resultados de cocción pueden diferir de los habituales. • Con el horno apagado y frío, compruebe si hay alguna obstrucción en la chimenea de ventilación superior del horno y retire la obstrucción en caso afirmativo. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°242 BEto	Detención de la limpieza	Error: tiempo excesivo al abrir la válvula de ventilación durante la limpieza	Problema mecánico o eléctrico en la válvula de ventilación.	El horno ha detectado un problema de funcionamiento en la ventilación de la cámara. No se puede realizar/completar el ciclo de limpieza. Apaga y enciende para eliminar el error. Si no recomienza la limpieza, llama al servicio técnico.
N°243 BEtc	Advertencia	Error: tiempo excesivo al cerrar la válvula de ventilación durante la limpieza	Problema mecánico o eléctrico en la válvula de ventilación.	El horno ha detectado un problema de funcionamiento en la ventilación de la cámara. Si estás cocinando: revisa los resultados de cocción, intenta eliminar el mensaje también apagando y encendiendo. Si el mensaje persiste, llama al servicio técnico y sigue cocinando; limpia el horno solo a mano hasta que se solucione el problema. Si estás limpiando: no se puede realizar/completar el ciclo de limpieza. Apaga y enciende para eliminar el mensaje. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°244 Y8	Advertencia	La limpieza se bloquea si la compuerta está cerrada.	El horno ha detectado un problema de funcionamiento en la ventilación de la cámara. No se puede realizar/completar el ciclo de limpieza. Llama al servicio técnico.	El horno ha detectado un problema de funcionamiento en la ventilación de la cámara. No se puede realizar/completar el ciclo de limpieza. Llama al servicio técnico.
N°252 Htd	Detención del horno	Temperatura de desagüe por encima del límite de seguridad	Posible falta de agua en el sistema de drenaje.	• Cerciórate de que el horno tiene suministro de agua. • Vierte agua limpia en el filtro inferior de la cámara, con cuidado de que no salpique agua fría, porque podría averiar el equipo. • Espera a que deje de parpadear la alarma. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°253 EStd	Detención del equipo.	Fallo de NTC de desagüe.	• Fallo de conector • Fallo del sensor de NTC • Fallo de ACU	Fallo del sensor de temperatura de desagüe. El horno seguirá funcionando si no se detectan otros fallos. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°254 Hd02	Advertencia	La válvula solenoide de agua EV2 no funciona. Válvula de enfriamiento.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, vierte 1 litro de agua en la cámara cada 30 minutos para que no se sobrecalienten los conductos de goma y llama al servicio técnico.
N°260 Cdo	Detención de la limpieza Advertencia durante cocción	Falta el tapón del cajón de limpieza	• No se detecta el tapón del cajón de limpieza; no es posible FINALIZAR un ciclo de limpieza o cocción.	El horno puede seguir cocinando, pero el ciclo de limpieza no se puede efectuar hasta que esté colocado el tapón del cajón. • Enrosca bien el tapón en el cajón de limpieza frontal del horno. • Si el error persiste, gira el tapón 180° y vuelve a enroscarlo. Llama al servicio técnico.
N°261 Hd07	Detención de la limpieza.	La válvula solenoide de agua EV7 no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°262 Hd11	Detención de la limpieza.	La válvula solenoide de agua EV11 no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°263 Hd12	Detención de la limpieza.	La válvula solenoide de agua EV12 no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°264 Hd08	Detención de la limpieza.	La bomba de limpieza M8 no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°265 HdPP	Detención de la limpieza con líquido	Activaciones de válvulas/ bombas (información de ACS)		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°280/281 HFnI	Detención del humidificador	El humidificador no funciona.	• Falta agua. • Circuito ISG obstruido.	El horno ha detectado un problema en el humidificador (ISG). Solo se podría cocinar por convección. Asegúrate de que la válvula de suministro de agua está totalmente abierta y que no hay obstrucciones en el cargador de agua. Límpialo si es preciso. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°282 Hd01	Avería del boiler	Avería del boiler Sin boiler detiene la humidificación. Con boiler detiene la humidificación y los ciclos combi a menos de 100 °C	La válvula solenoide no funciona.	Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, limpia/aclara a mano la cámara del horno y llama al servicio técnico.
N°290 EntC	Detención del horno	Fallo de NTC de compartimento de componentes	• Fallo de conector. • Fallo del sensor de TC. • Fallo de ACU.	Sensor de temperatura de la tarjeta electrónica averiado. La cocción es imposible. • Llama al servicio técnico.
N°291 ESCH	Detención del horno, excepto ventilador de refrigeración.	Exceso de temperatura en compartimento de componentes	• Filtro sucio. • Temperatura ambiente demasiado alta.	• Comprueba la temperatura ambiente teniendo en cuenta que el horno necesita aire fresco para enfriar el compartimento de electrónica. • Limpia el filtro. • Antes de cocinar, espera a que se enfríe el horno. • Si el problema se repite, llama al servicio técnico.
N°292 ASCH	Advertencia	Advertencia de temperatura en compartimento de componentes (NCC).	• Filtro sucio. • Temperatura ambiente demasiado alta.	• Comprueba la temperatura ambiente teniendo en cuenta que el horno necesita aire fresco para enfriar el compartimento de electrónica. • Limpia el filtro. • Antes de cocinar, espera a que se enfríe el horno. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°300 GbCU	Ciclo detenido	Quemador superior de la cámara bloqueado	• Aire en suministro de gas. • La válvula de suministro de gas está cerrada. • Problema con el suministro eléctrico del sistema de quemadores. • Fallo interno en sistema de quemadores.	El horno no funcionará hasta que se restablezca la funcionalidad de los quemadores. Para restablecer la funcionalidad: • Si el error ocurre al principio del ciclo, apaga y enciende el horno. • Si el error ocurre tras 5 intentos de encendido: 1. Comprueba que la válvula principal de suministro de gas esté abierta. 2. elimina el error y prueba con un ciclo nuevo. 3. Si el error persiste, apaga y enciende el horno y vuelve a probar con un ciclo nuevo. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°301 GbCd	Ciclo detenido.	Quemador inferior de la cámara bloqueado.	• Aire en suministro de gas. • La válvula de suministro de gas está cerrada. • Problema con el suministro eléctrico del sistema de quemadores. • Fallo interno en sistema de quemadores.	El horno puede seguir funcionando por convección y en modo ISG. Para restablecer la funcionalidad del boiler: • Si el error ocurre al principio del ciclo, apaga y enciende el horno. • Si el error ocurre tras 5 intentos de encendido: 1. Comprueba que la válvula principal de suministro de gas esté abierta. 2. elimina el error y prueba con un ciclo nuevo. 3. Si el error persiste, apaga y enciende el horno y vuelve a probar con un ciclo nuevo. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°302 GbbU	Bloqueo del boiler.	Quemador de gas del boiler bloqueado	• Aire en suministro de gas. • La válvula de suministro de gas está cerrada. • Problema con el suministro eléctrico del sistema de quemadores. • Fallo interno en sistema de quemadores.	El horno no funcionará hasta que se restablezca la funcionalidad de los quemadores. Para restablecer la funcionalidad: • Si el error ocurre al principio del ciclo, apaga y enciende el horno. • Si el error ocurre tras 5 intentos de encendido: 1. Comprueba que la válvula principal de suministro de gas esté abierta. 2. elimina el error y prueba con un ciclo nuevo. 3. Si el error persiste, apaga y enciende el horno y vuelve a probar con un ciclo nuevo. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°310 CntC	Detención de la cocción	Fallo de NTC SSR de cámara (NTC3)	• Fallo de conector. • Fallo del sensor de NTC. • Fallo de ACU.	• Reinicia el horno. • Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°311 CSOt	Detención del equipo.	Exceso de temperatura de NTC SSR de cámara (NTC3)	• Filtro de entrada de aire sucio. • Fallo del ventilador de refrigeración. • Aspiración de aire templado/ caliente por la entrada de aire de enfriamiento. • Horno instalado junto a equipo caliente. • Fuga de vapor/calor en compartimento de electrónica.	El horno puede seguir funcionando en modo de recuperación: los ciclos de cocción no utilizarán el boiler. • No apagues el horno. • Espera a que baje la temperatura. • Limpia el filtro de entrada de aire. • Con una tira de papel fina, comprueba si se detecta flujo de aire en la entrada de aire de enfriamiento; en caso negativo, llama al servicio técnico. • Comprueba si el calor generado en la cocina afecta a la entrada de aire de enfriamiento (si el horno se encuentra junto a equipos calientes, deja de utilizar esos equipos e informa al servicio técnico). • Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°313 bntC	Detención del boiler Bloqueo de la cocción y de la limpieza.	Fallo de NTC SSR de boiler (NTC4)	Problema en sensor de temperatura.	El horno ha detectado un problema de funcionamiento en el boiler. Es posible seguir cocinando sin la funcionalidad del boiler. • Comprueba los resultados de cocción. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°314 BSOt	Detención del boiler. Bloqueo de la cocción y de la limpieza.	Exceso de temperatura de NTC SSR de boiler (NTC4)	• Filtro de entrada de aire sucio. • Fallo del ventilador de refrigeración. • Aspiración de aire templado/ caliente por la entrada de aire de enfriamiento. • Horno instalado junto a equipo caliente. • Fuga de vapor/calor en compartimento de electrónica.	El horno puede seguir funcionando en modo de recuperación: los ciclos de cocción no utilizarán el boiler. • No apagues el horno. • Espera a que baje la temperatura. • Limpia el filtro de entrada de aire. • Con una tira de papel fina, comprueba si se detecta flujo de aire en la entrada de aire de enfriamiento; en caso negativo, llama al servicio técnico. • Comprueba si el calor generado en la cocina afecta a la entrada de aire de enfriamiento (si el horno se encuentra junto a equipos calientes, deja de utilizar esos equipos e informa al servicio técnico). • Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°320 Eprb1	Detención solo de los ciclos de la sonda alimentaria	Fallo de la sonda interna monosensor	• Uso incorrecto de la sonda alimentaria (por ejemplo, cable tenso o comprimido). • Fallo de conector. • Fallo de sonda. • Fallo de ACU.	Es posible ejecutar ciclos por tiempo (sin la sonda alimentaria). • Usa la sonda alimentaria USB auxiliar si está disponible. • Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
N°321 Epr6	Detención solo de los ciclos de la sonda alimentaria	Fallo de la sonda interna de seis sensores	• Uso incorrecto de la sonda alimentaria (por ejemplo, cable tenso o comprimido). • Fallo de conector. • Fallo de sonda. • Fallo de ACU.	Es posible ejecutar ciclos por tiempo (sin la sonda alimentaria). • Usa la sonda alimentaria USB auxiliar si está disponible. • Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
N°322 ELMb	Detención de todos los ciclos excepto convección sin control de humedad y vapor a menos de 100 °C.	Problema detectado en sensor de oxígeno	• Fallo de la sonda lambda.	El horno ha detectado un problema en la sonda lambda. Se puede seguir usando el horno con vapor a menos de 100 °C. Los resultados de cocción al vapor pueden diferir de los habituales. Llama al servicio técnico para que restablezca toda la funcionalidad.
N°324 FA8H	El horno deja de cocinar tras terminar un ciclo de cocción.	El horno ha funcionado 8 horas sin filtro de entrada de aire.	Uso incorrecto	Asegúrate de que el filtro de entrada de aire está limpio y vuelve a colocarlo en su sitio. Si se ha perdido el filtro, llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°325 GrCo	Detención del ciclo de limpieza	Válvula abierta en recolector de grasa	Uso incorrecto	Asegúrate de cerrar la válvula de drenaje del recolector de grasa antes de reiniciar el ciclo de limpieza.
N°326 Hd03	Detención del equipo.	La válvula de desagüe BV3 de la cámara no funciona.		Apaga y enciende el horno. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
N°327 EH2O	Detención del horno	La medición de agua no concuerda con el estado de las válvulas.	• Válvula de suministro de agua cerrada total o parcialmente. • Falta temporal de presión del suministro de agua. • Fallo del caudalímetro. • Problema en el sistema de agua.	El horno puede seguir funcionando (revisa los resultados de cocción). • Comprueba si la válvula de suministro de agua está abierta. • Comprueba si la presión del agua es > 1,5 bar. • Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
N°329 H2OC	Advertencia	Verificación de H2O. El horno reintenta comprobar el agua 3 veces cada 10 minutos. Tras ello, aparece EH2O.	• El grifo del agua está cerrado. • El caudal de agua es inferior a 1 L/minuto. • No hay señal de retroalimentación del caudalímetro.	• Comprueba si el grifo de agua está abierto. • Comprueba si hay buena presión del agua. • Si el problema persiste 30 minutos y aparece EH2O, llama al servicio técnico.
N°400 FU00	Detención del equipo.	Cortocircuito en motor superior.	• Cable pinzado (línea entre inversor y motor). • Cortocircuito entre fases. • Cortocircuito entre fase y masa. • Cortocircuito en motor eléctrico interno.	Llama al servicio técnico.
N°401 FU01	Detención del equipo.	Sobrecorriente en motor superior.	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°402 FU02	Detención del equipo.	Velocidad discordante en motor superior.	• Parámetro de motor incorrecto. • Fase no conectada. • Exceso de fricción (consulta FU01).	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°403 FU03	Detención del equipo.	Subtensión de CC en inversor superior.	• Problema interno en hardware del inversor.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°404 FU04	Detención del equipo.	Sobretensión en inversor superior.	• Fluctuación del suministro eléctrico externo. • Problema interno en hardware del inversor.	Comprueba si el suministro eléctrico es estable (comprueba la funcionalidad de otras unidades próximas al horno). Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°405 FU05	Detención del equipo.	Circuito abierto en fases de salida de inversor superior.	Conector defectuoso/desenchufado en el inversor.	Llama al servicio técnico.
N°406 FU06	Detención del equipo.	Alta temperatura en inversor superior.	Parámetro de motor incorrecto. Sobrecalentamiento general de componentes internos.	Limpia el filtro de entrada de aire y deja que se enfríe la unidad. Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°407 FU07	Detención del equipo.	Disparo de seguridad de termostato de motor superior (Klixon)	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito. • Ciclo de limpieza con carga de agua excesiva.	Si está en fase de cocción: espera a que se enfríe el motor. Reinicia el horno al cabo de 30 minutos. Si el problema persiste, llama al servicio técnico. Si está en fase de limpieza: llama al servicio técnico.
N°408 FU08	Detención del equipo.	Exceso de par en inversor superior	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°409 FU09	Detención del equipo.	Fallo en circuito de interbloqueo de inversor superior	Problema de hardware de inversor interno	Llama al servicio técnico.
N°410 FU10	Detención del equipo.	Fallo de interbloqueo en unidad de inversor superior	Problema de hardware/mazo de inversor	Llama al servicio técnico.
N°411 FU11	Detención del equipo.	Subtensión de CA en inversor superior	Fluctuación del suministro eléctrico externo	Comprueba si el suministro eléctrico es estable (comprueba la funcionalidad de otras unidades próximas al horno). Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°412 FU12	Detención del equipo.	Sobretensión de CA en inversor superior	Problema con suministro eléctrico externo	Llama al servicio técnico. Quizá haya que llamar al proveedor de energía eléctrica.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°413 FU13	Detención del equipo.	Error de comunicación con inversor superior.	No hay corriente eléctrica (CA) en el inversor. Conector desenchufado/averiado. Fusible F2 fundido.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°414 FU14	Detención del equipo.	Error de configuración de parámetros de inversor superior.	Parámetros de inversor inferior incorrectos.	Llama al servicio técnico.
N°417 FU17	Detención del equipo.	Circuito abierto en fases de salida de inversor superior	Conector defectuoso/desenchufado en inversor	Llama al servicio técnico.
N°450 Fd00	Detención del equipo.	Cortocircuito en motor inferior.	Cable pinzado (línea entre inversor y motor). Cortocircuito entre fases. Cortocircuito entre fase y masa. Cortocircuito en motor eléctrico interno.	Llama al servicio técnico.
N°451 Fd01	Detención del equipo.	Sobrecorriente en motor inferior.	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito.	Reinicia el horno; si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°452 Fd02	Detención del equipo.	Velocidad discordante en motor inferior.	Parámetro de motor incorrecto. Fase no conectada. Exceso de fricción (consulta FU01).	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°453 Fd03	Detención del equipo.	Subtensión de CC en inversor inferior.	Problema interno en hardware del inversor.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°454 Fd04	Detención del equipo.	Sobretensión en inversor inferior	Fluctuación del suministro eléctrico externo. Problema interno en hardware del inversor.	Comprueba si el suministro eléctrico es estable (comprueba la funcionalidad de otras unidades próximas al horno). Reinicia el horno; si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°455 Fd05	Detención del equipo.	Circuito abierto en fases de salida de inversor inferior.	Conector defectuoso/desenchufado en el inversor.	Llama al servicio técnico.
N°456 Fd06	Detención del equipo	Circuito abierto en fases de salida de inversor superior.	Parámetro de motor incorrecto. Sobrecalentamiento general de componentes internos.	Limpia el filtro de entrada de aire y deja que se enfríe la unidad. Reinicia el horno; si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°457 Fd07	Detención del equipo.	Disparo de seguridad de termostato de motor superior (Klixon).	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito. • Ciclo de limpieza con carga de agua excesiva.	Si está en fase de cocción: espera a que se enfríe el motor. Reinicia el horno al cabo de 30 minutos. Si el problema persiste, llama al servicio técnico. Si está en fase de limpieza: llama al servicio técnico.
N°458 Fd08	Detención del equipo.	Disparo de seguridad térmico en motor superior (Klixon).	Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. Eje del motor orientado hacia anillo de grafito. Todas las causas relacionadas con fenómenos de fricción: • Ventilador de la cámara orientado hacia la pared de aspiración. • Eje del motor orientado hacia anillo de grafito.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°459 Fd09	Detención del equipo.	Fallo de interbloqueo en unidad de inversor inferior.	Problema de hardware de inversor.	Llama al servicio técnico.
N°460 Fd10	Detención del equipo	Fallo de interbloqueo en unidad de inversor superior	Problema de hardware/mazo de inversor.	Llama al servicio técnico.
N°461 Fd11	Detención del equipo.	Subtensión de CA en inversor superior	Fluctuación del suministro eléctrico externo.	Comprueba si el suministro eléctrico es estable (comprueba la funcionalidad de otras unidades próximas al horno). Reinicia el horno; si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°462 Fd12	Detención del equipo.	Subtensión de CA en inversor inferior	Fluctuación del suministro eléctrico externo	Comprueba si el suministro eléctrico es estable (comprueba la funcionalidad de otras unidades próximas al horno). Reinicia el horno; si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.

Anomalía	Tipo de anomalía	Descripción	Causas posibles	Acciones
N°463 Fd13	Detención del equipo.	Error de comunicación de inversor inferior	No hay corriente eléctrica (CA) en el inversor. Conector desenchufado y/o averiado. Fusible F2 fundido.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°464 Fd14	Detención del equipo.	Error de configuración de parámetros de inversor inferior	Error de configuración de parámetros incorrectos de inversor inferior.	Llama al servicio técnico.
N°467 Fd17	Detención del equipo.	Fase de salida abierta en inversor inferior	Conector defectuoso/desenchufado en inversor	Llama al servicio técnico.
N°600 Hod0	Campana de nivel 2, horno eléctrico: Advertencia Campana de nivel 2, horno de gas: detención del horno Campana de nivel 3, 4 (solo eléctrico): Advertencia	Nivel 2, 3, 4: Fallo de funcionamiento en motor regulador de campana	No hay corriente eléctrica en la campana. • Temperatura excesiva en termostato de seguridad del ventilador de la campana • Controlador automático averiado • Cable entre campana y horno desconectado o averiado	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°601 hod1	Advertencia	Solo nivel 4: Compartimento de lámpara UV de la campana abierto	Cartucho de lámpara UVC en posición incorrecta	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°602 Hod2	Advertencia	Solo nivel 4: Compartimento de lámpara UV de la campana abierto	El panel de revestimiento del compartimento técnico central (UVC) está en una posición incorrecta o mal cerrado.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°603 Hod3	Advertencia	Solo nivel 4: Falta el filtro separador de agua de la campana.	El filtro desnebulizador y separador de agua no está en la posición correcta.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°604 hod4 Hod4	Advertencia	Solo nivel 4. Error eléctrico interno en la campana (CN6). [En realidad no se usa. Derivación eléctrica de este error en la placa de control de la campana].		
N°605 hod5	Advertencia	Solo nivel 4: Falta la lámpara 1 de la campana o no funciona.	Faltan la lámpara UVC 1 y/o 2 de la campana o no funcionan.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°606 hod6	Advertencia	Solo nivel 4. Falta la lámpara 2 de la campana o no funciona.	Faltan la lámpara UVC 3 y/o 4 de la campana o no funcionan.	Reinicia el horno. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°607 hod7	Advertencia	Solo nivel 4. Límite 1 excedido en sensor de ozono de la campana [Solo predisposición. El sensor de ozono no se usa actualmente].		
N°608 hod8	Advertencia	Solo nivel 4. Límite 2 excedido en sensor de ozono de la campana [Solo predisposición. El sensor de ozono no se usa actualmente].		
°609 hod9	Bloqueo del horno	Conexión con campana perdida	Se activa cuando la ACU indica que no hay comunicación con la campana.	
N°610 HodU	Detención del horno	No se pueden iniciar ciclos de cocción ni de limpieza. Si ocurre durante un ciclo de cocción, este se interrumpirá. Si ocurre durante un ciclo de limpieza, este se suspenderá hasta que se elimine la alarma.	Consulta el Manual de servicio de la campana.	Comprueba si la campana recibe corriente eléctrica.
N°620 UPrb	Bloqueo del ciclo si se usa la sonda USB	Falta la sonda alimentaria USB o se ha retirado durante la cocción.	La sonda alimentaria USB no está bien conectada.	Reinicia el horno. Comprueba si la sonda está bien insertada en la ranura USB. Si las causas persisten, el error reaparecerá; llama al servicio técnico.
N°1001	Detención del equipo		La cámara está sucia. El parámetro COT está ajustado demasiado bajo.	Ejecuta un ciclo de enfriamiento; si no es posible, abre la puerta y deja que se enfríe el horno; limpia la cámara. Cuando la temperatura descienda, se podrá iniciar un ciclo de cocción nuevo. Si el problema persiste, llama al servicio técnico.

Hornos SkyLine

Guía de mantenimiento para el usuario

U-Pan antiadherente GN 1/ - Al = 20 mm

- Reduce el tiempo de cocción hasta un 10% y el consumo de energía hasta un 8%.
- Reduce la pérdida de peso de los alimentos un 2% - 4% en comparación con las bandejas tradicionales.
- Mejora las operaciones.

Código	AnxFxAl (mm)
0S1872	530x325x20

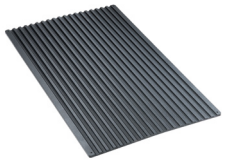

Plancha para freír GN 1/1

- Ideal para diversas necesidades de cocción: el lado ranurado para asar y marcar, el lado liso para cocinar y tostar.
- En aleación de aluminio con revestimiento antiadherente.

Código	AnxFxAl (mm)
0S1894	530x325x5

Rejilla para 8 pollos

- Ideal para obtener un dorado perfecto y excelentes resultados de cocción gracias a la distribución de los pollos en la parrilla: 4 u 8 pollos por parrilla.
- Fabricada en acero AISI 304.

Código	AnxFxAl (mm)
0S0869	335x594x75

Bandeja de horno

- Bandeja de aluminio perforada para panadería/pastelería.
- Ideal para hornear pastelería ligera (como bollos de crema).

Código	AnxFxAl (mm)
0S0588	600x400x20

Parrilla para horno GN 1/1

- Bandeja de aluminio.
- Ideal para marcar carnes, mejora las operaciones (no requiere precalentamiento).

Código	AnxFxAl (mm)
0S1878	325x530x25

Freidora de huevos para 8 huevos GN 1/1

- Bandeja en aleación de aluminio con revestimiento antiadherente para cocción automática de huevos. se puede usar para tortitas, hamburguesas, tortillas, tartas saladas y otros alimentos de forma redonda.

Código	AnxFxAl (mm)
0C8526	530x325x12

Parrilla en rombos perforada antiadherente GN 1/1

- Mejora la cocción y no requiere precalentamiento.
- Ideal para carnes a la parrilla.

Código	AnxFxAl (mm)
0S2513	530x325x14

Junta para puerta de horno

Código	AnxFxAl (mm)
0CK9CY	Junta para puerta 6 1/1
0CK9D0	Junta para puerta 10 1/1
0CK9CZ	Junta para puerta 6 2/1
0CK9D1	Junta para puerta 10 2/1
0CK497	Junta para puerta 20 1/1
0CK548	Junta para puerta 20 2/1

Hornos SkyLine

Guía de mantenimiento para el usuario

C20 Detergente líquido extra fuerte

- Se utiliza con el sistema automático de lavado para eliminar la grasa, los restos de comida pegados y otros contaminantes.

Código	Cantidad
0S2282	2 garrafas de 5 L

C21 Abrillantador extra fuerte para hornos

- Abrillanta la cámara interior del horno, devolviendo un brillo perfecto a sus superficies.

Código	Cantidad
0S2283	2 garrafas de 5 L

C22 Pastilla de limpieza

- Apto para todo tipo de aguas.

Código	Cantidad
0S2395	100 bolsas - 1 pastilla = 65 g

C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante

- Apto para todo tipo de aguas.

Código	Cantidad
0S2394	50 bolsas - 1 pastilla = 30 g