

Instalační příručka

Odstřed'ovací jednotka pračky

Wascator FOM71 CLS



Electrolux
PROFESSIONAL

Obsah

1	Bezpečnostní opatření.....	5
1.1	Obecné bezpečnostní informace.....	6
1.2	Pouze pro komerční používání.....	6
1.3	Copyright.....	6
1.4	Symbody.....	6
1.5	Další poznámky.....	6
2	Technické údaje.....	7
2.1	Nákres.....	7
2.2	Technické údaje.....	8
2.3	Připojení.....	8
2.4	Funkce/subsystém.....	9
3	Nastavení.....	11
3.1	Přeprava a vybalení.....	11
3.2	Umístění a podlaha.....	13
3.3	Mechanická instalace.....	14
4	Připojení vody.....	16
5	Vypouštění vody.....	17
6	Vzorkovací kohout.....	17
7	Připojení signálů přívodu externích kapalin.....	18
8	Elektroinstalace.....	21
8.1	Elektrická připojení.....	22
9	Kontroly provozu.....	23
9.1	Ruční provoz.....	23
10	Montáž pravítka.....	24
11	Kalibrace systému regulace úrovně.....	25
12	Kalibrace vážicí jednotky (funkce vážení).....	28
13	Připojení termosenzoru.....	29
14	Informace o likvidaci.....	30
14.1	Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů.....	30
14.1.1	Recyklovatelnost.....	30
14.1.2	Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů.....	30
14.2	Likvidace obalového materiálu.....	30

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní opatření

- Servisní práce smí provádět pouze autorizovaný pracovník.
- Smí se použít pouze autorizované náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál.
- Používejte pouze prací prostředek určený pro praní textilií s použitím vody. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Pračku připojte novými vodními hadicemi. Připojení nesmí být provedena už použitými vodními hadicemi.
- Zámek dveří pračky nesmí být za žádných okolností přemostěn.
- Pokud se u pračky objeví závada, musí být co nejdříve nahlášena odpovědné osobě. Je to důležité pro bezpečnost Vaši i ostatních.
- **ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE.**
- Při provádění servisu nebo výměně dílů musí být odpojena elektřina.
- Když je odpojeno napájení, musí operátor mít operátor možnost vidět, že stroj je odpojen (že zástrčka je vytažena a zůstává odpojena) z jakéhokoliv místa, ke kterému má přístup. Pokud to není možné, například v důsledku konstrukce nebo instalace zařízení, musí být zajištěna možnost odpojení systémem, který lze opatřit zámkem ve vypnuté poloze.
- V souladu s pravidly zapojení: Namontujte před zařízení pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalační práce.
- Pokud jsou na typovém štítku stroje uvedena různá jmenovitá napětí nebo různé jmenovité frekvence (oddělené "a/"), pokyny pro nastavení zařízení k provozu při požadovaném jmenovitém napětí nebo jmenovité frekvenci jsou uvedeny v návodu k instalaci.
- Pro stacionární spotřebiče, které nejsou vybaveny prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mají separaci kontaktů na všech pólech, jenž umožňuje úplné odpojení při přepětí kategorie III, musí být prostředky pro odpojení zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly elektroinstalace.
- Otvory v základně nesmí blokovat koberec.
- Maximální hmotnost suchých oděvů: 7 kg.
- A-vážené emise hladiny akustického tlaku na pracovištích:
 - Praní: <70 dB(A).
 - Sušení: <70 dB(A).
- Maximální vstupní tlak vody: 1000 kPa
- Minimální vstupní tlak vody: 50 kPa
- Další požadavky pro následující země: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - VAROVÁNÍ: Tento spotřebič by neměl být umístěn na veřejně přístupném místě.
- Další požadavky pro jiné země:
 - Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej mohly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebudou pod dohledem nebo nedostanou instrukce k obsluze zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se sušičkou nebudou hrát.
 - Spotřebič, který jste si koupili, je určen k použití v domácnosti a podobných místech: (IEC 60335-2-7) v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; na farmách; pro hosty v hotelech, motelech a jiných

ubytovacích zařízeních; v penzionech typu „bed and breakfast“, společných prostorech nájemních domů nebo v prádelnách.

1.1 Obecné bezpečnostní informace

Pračka je určena pouze pro praní s použitím vody.

Neostříkujte pračku proudem vody z hadice.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorech s pokojovou teplotou.

1.2 Pouze pro komerční používání

Stroj/stroje pokrytý/pokryté touto příručkou je/jsou vyrobený/vyrobené pouze pro komerční a průmyslové použití.

1.3 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB společnosti.

1.4 Symboly

	Varování
	Pozor, vysoké napětí
	Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití.

1.5 Další poznámky

Poznámka:

Kalibrace funkce vážení (pouze Wascator FOM71 CLS):

Pokud hodnota na displeji ukazuje více než $\pm 0,1$ kg, resetujte vážicí jednotku na nulu.

Kalibrace úrovně:


Zkontrolujte a proveďte kalibraci, pokud se bude spouštět delší zkušební série.

Poznámka:

Některé texty na displeji a funkce nemusejí být přítomny u vašeho typu pračky.

2 Technické údaje

2.1 Nákres

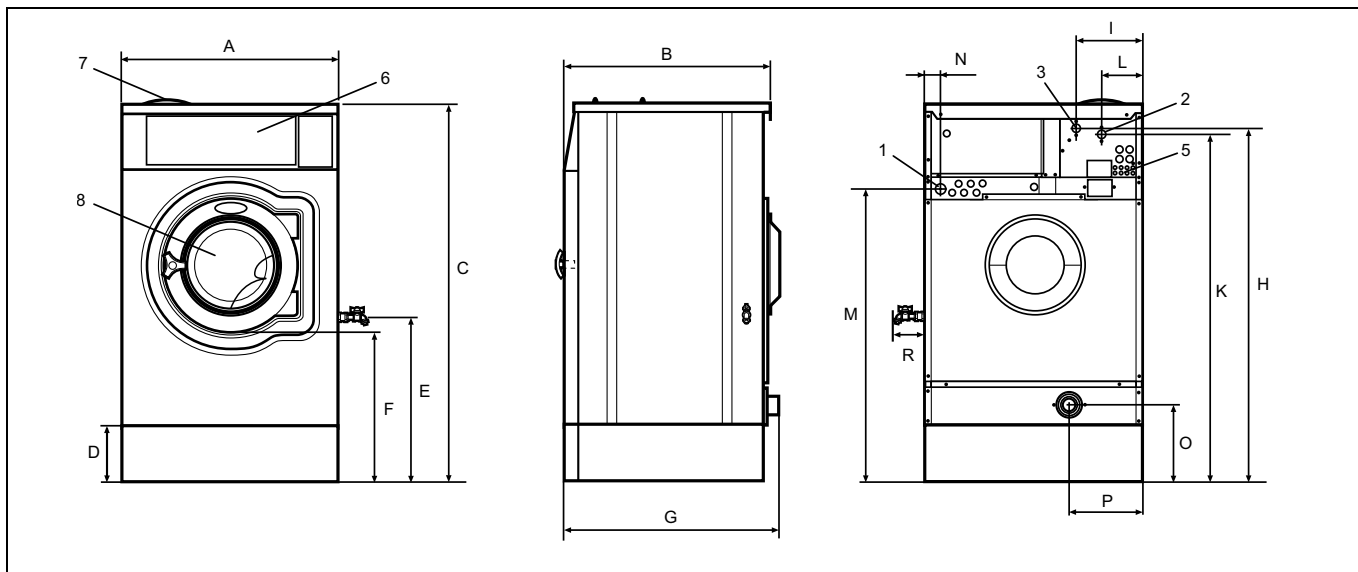

1	Elektrické připojení
2	Studená voda
3	Teplá voda
4	Vypouštění
5	Přívod tekutých pracích prostředků
6	Ovládací panel
7	Násypka na prací prostředky
8	Otvor dveří, ø 310 mm

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
	720	690	1315	200	750	555	720	1230

mm	I	K	L	M	N	O	P	R
	220	1010	135	825	45	100	240	135

2.2 Technické údaje

Vnitřní buben, objem	litry	61
Vnitřní buben, průměr	mm	520
Ohřev, elektrický	kW	5,4
Gyromagnetický poměr	max	350
Hmotnost, čistá	kg	195

2.3 Připojení

Připojení vodních ventilů	DN20 BSP	3/4"
Doporučený tlak vody	kPa	200–600
Funkční limity pro vodní ventil	kPa	50-1000
Objem při 300 kPa	l/min	20
Vypouštěcí ventil vnější ø	mm	50/75
Objem vypouštění	l/min	170

2.4 Funkce/subsystém

Okolní podmínky Pračka musí být schopna fungovat za stejných okolních podmínek jako běžné pračky. Funkční hodnoty s tolerancemi však budou platné pouze při dodržení následujících okolních podmínek.	
Napětí	Nominální $\pm 2\%$
Frekvence	Nominální $\pm 2\%$
Tvrdost vody	$(2,5 \pm 0,2)$ mmol/l
Přívod vody, studená	$(15 \pm)$ °C
Přívod vody, teplá	Max (60 ± 2) °C
Tlak vody	(240 ± 50) kPa
Okolní teplota	(20 ± 5) °C
Vnitřní buben	
Průměr	(520 ± 1) mm
Hloubka	(315 ± 1) mm
Objem	61 l
Zvedací lopatky: Počet	3
Výška	53 mm
Poloměr	17 mm
Šířka základny	65 mm
Perforace: Průměr	5 mm
Hloubka zahloubení	2,5 mm
Celková plocha otvorů	600 mm ²
Materiál: Nerezová ocel	2333 (SS 18/8)
Vnější buben	
Průměr	554 mm
Jímka	~ (1300 ± 25) ml
Materiál: Nerezová ocel	2333 (SS 18/8)
Dveřní otvor	
Průměr otvoru	310 mm
Skříň	
Nerezová ocel	2333 (SS 18/8)
Rychlost bubnu	
Rychlost praní: Programovatelné	$(20 - 59 \pm 1)$ ot./min.
Odstředění: Programovatelné	$(200 - 1100 \pm 20)$ ot./min.
Zpětný rytmus	
Programovatelné	$(0 - 250 \pm 0,1)$ = sek. (Oblast tolerance se týká intervalů časovače))
Hladina vody	
Snímání hmotnosti:	
Opakovatelnost	$\pm 0,1$ kg/lázeň
Velikost kroku	$\leq 0,05$ kg
Kontrola hmotnosti přesnosti dávkování	$\leq 0,2$ kg/lázeň
Snímání hladiny:	
Opakovatelnost	± 5 mm
Velikost kroku	≤ 2 mm
Kontrola hladiny přesnosti dávkování	$\leq 0,8$ l/lázeň
Termostat	
Kontinuálně variabilní v každé sekvenci praní	Ano
Volitelný interval	$(4-97)$ °C
Programovací kroky	1 °C
Přesnost teploty vypnutí v intervalu 30-97 °C	± 1 °C
Interval teploty vypnutí – teploty zapnutí	≤ 4 °C

Násypka na prací prostředky	
Počet přihrádek	4
Počet programovatelných tekutých pracích prostředků	4
Prací programy	
Paměťové karty pro	IEC 60456 ISO 6330 M&S
Schválení	
Pračka musí mít stejná schválení jako běžné pračky	CE
Speciální výbava	
Manuální kohout pro odběr vzorků vody v lázni na pravé straně:	Ano
Připojení snímače teploty v zadním štítu:	Ano
Možnost připojení lapače žmolků:	Ano
Paměťová karta s programy pro bezpečné kopírování pro M&S a (IEC; ISO):	Ano
Postup pro kalibraci pračky podle pravidel ISO 9000:	Ano
Možnost odebrat vzorky nákladu z mycí lázně během mytí:	Ano
Analogový výstup ze snímače zatížení do systémů pro získávání dat:	Ano

3 Nastavení

3.1 Přeprava a vybalení

Při dodání je pračka přišroubovaná k přepravní paletě a je zabalená v přepravní bedně.

- Rozbalte přístroj.
- Sundejte přední a zadní základový panel.
Vyšroubujte šrouby spojující přístroj a paletu.
- Namontujte přední a zadní panel.
- Namontujte nohy a podložky do snímačů zatížení.
Nehýbejte pračkou, dokud nejsou patky namontované.
Všimněte si otvorů se závity pro nohy.



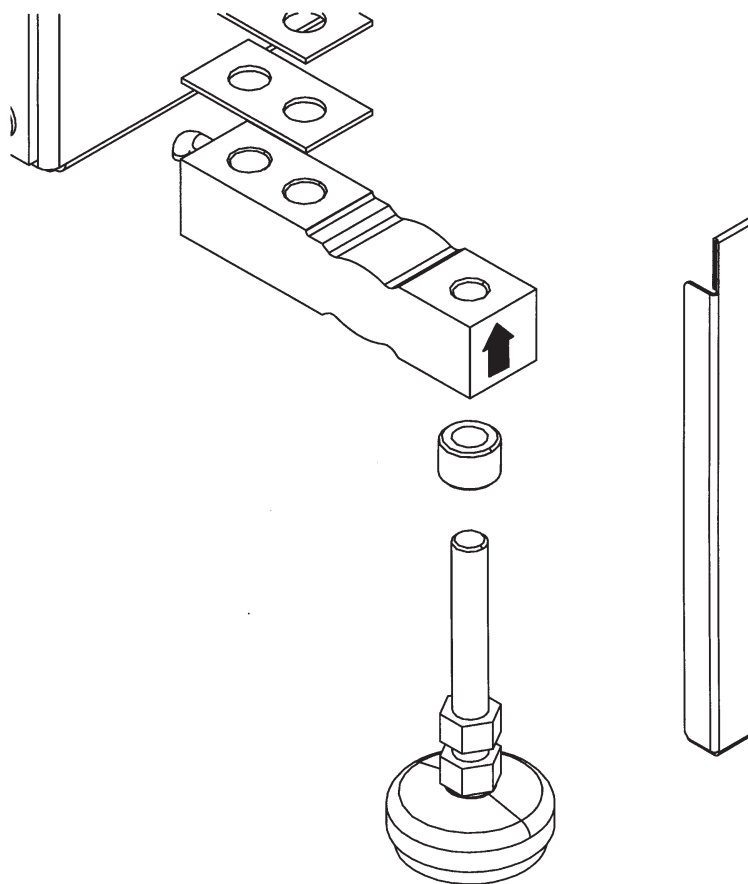


fig.X02882

- Zatlačte pračku dozadu a namontujte dvě zadní nohy a poté dvě přední nohy. Nohy je potřeba našroubovat do otvorů na přepážce senzoru zatížení.
- Nadzdvihněte přístroj a odeberte přepravní paletu.
- Umístěte přístroj do konečné polohy.

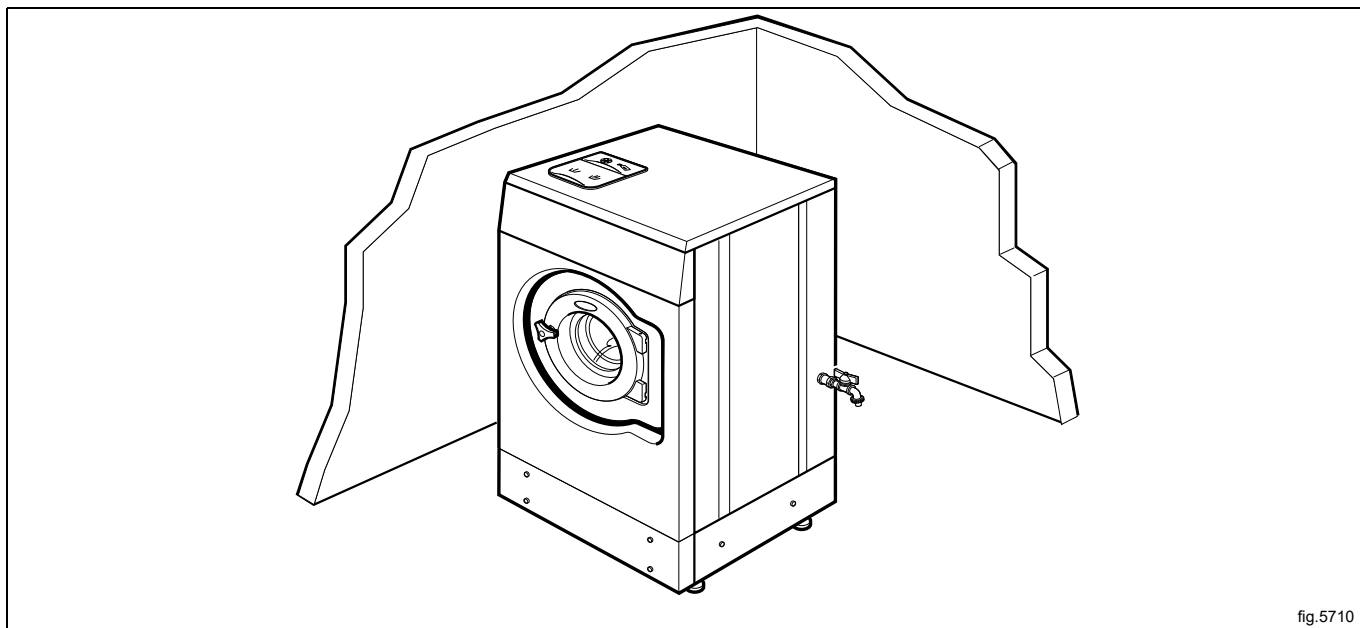

- Pomocí nožiček stroj vyrovnejte. Při přepravě je pračka zajištěna bezpečnostními prvky (čtyři kovové úhelníky mezi podpěrou a bubnem).

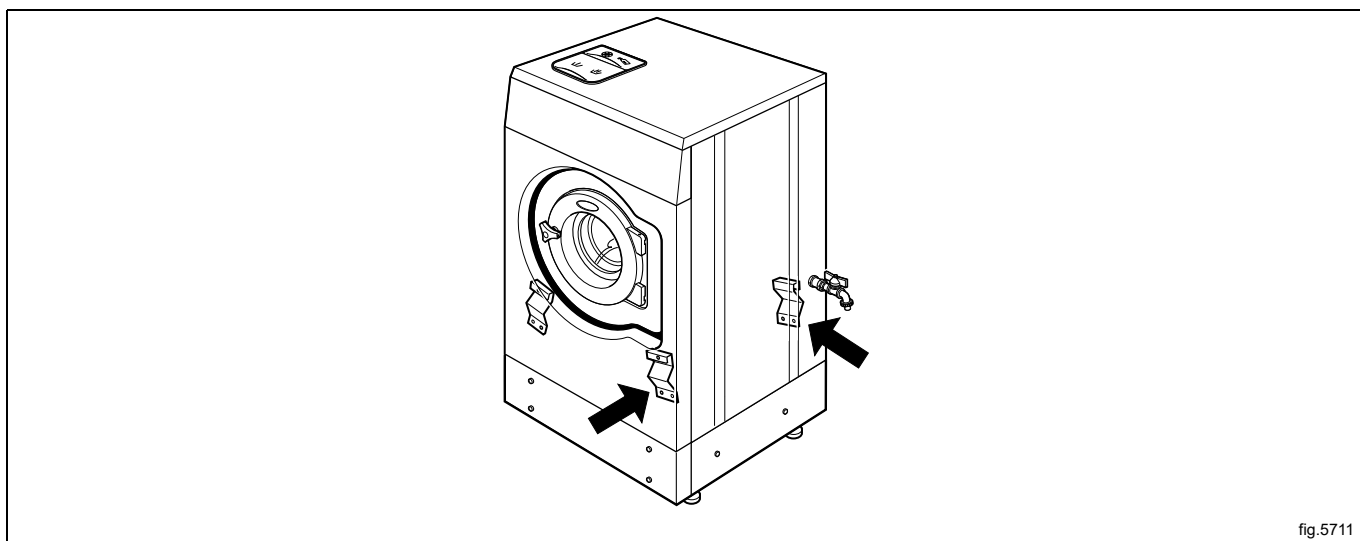

Postup demontáže zajišťovacích prvků:

- Sundejte přední a zadní panel.
- Vytáhněte oba přední kovové úhelníky.
- Vytáhněte oba zadní kovové úhelníky.
- Nestěhujte pračku, která má vytažené zajišťovací prvky pro přepravu. Přepravní zajišťovací prvky uschovejte.

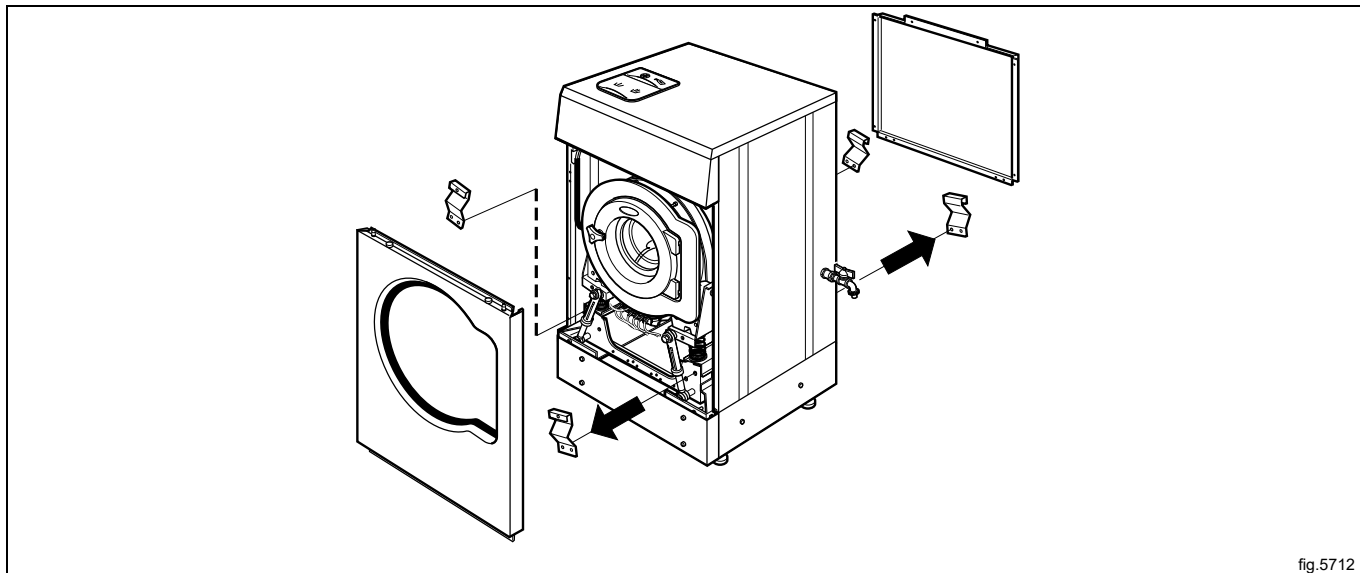


fig.5712

3.2 Umístění a podlaha

Umístěte pračku blízko podlahové výpusti nebo otvoru vodovodního odpadního potrubí.

Pro usnadnění instalace a servisu pračky dodržujte následující doporučené vzdálenosti pračky:

- Alespoň 500 mm mezi pračkou a stěnou stojící za ní.
- Min. 50 mm na obou stranách pračky, pokud je umístěna u stěny nebo vedle jiných praček.

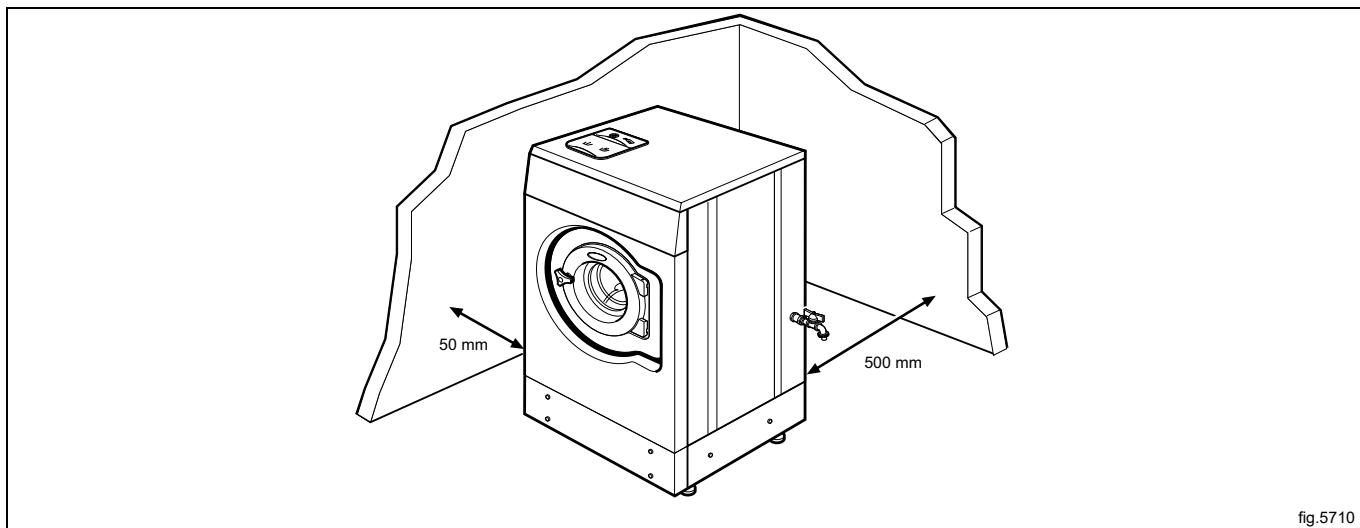


fig.5710

3.3 Mechanická instalace

- Označte místo instalace pračky.
- Kruhové značky (A) na výkresu jsou místa pro nohy pračky.

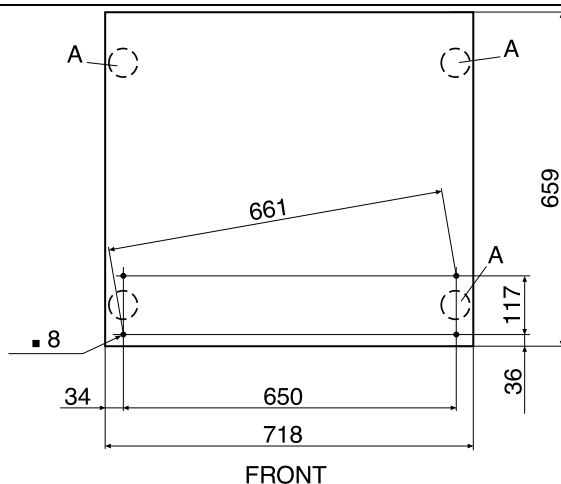


fig.5744A

- Ke dvěma nohám v přední části pračky musí být namontovány dvě ochrany proti převrácení.
- Označte čtyři otvory (B) na podlaze.

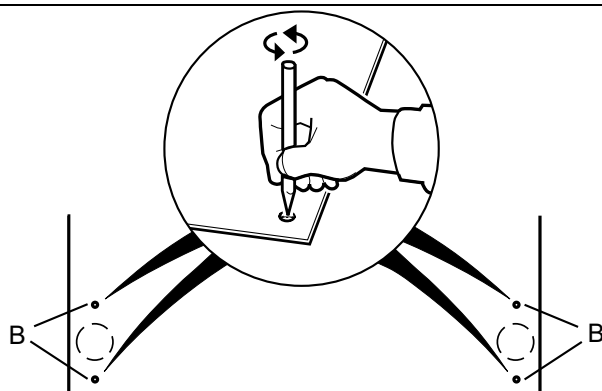


fig.5745

- Vyrtejte otvory $\varnothing 8$ do hloubky 40 mm. Do otvorů namontujte čtyři rozpěrné šrouby.


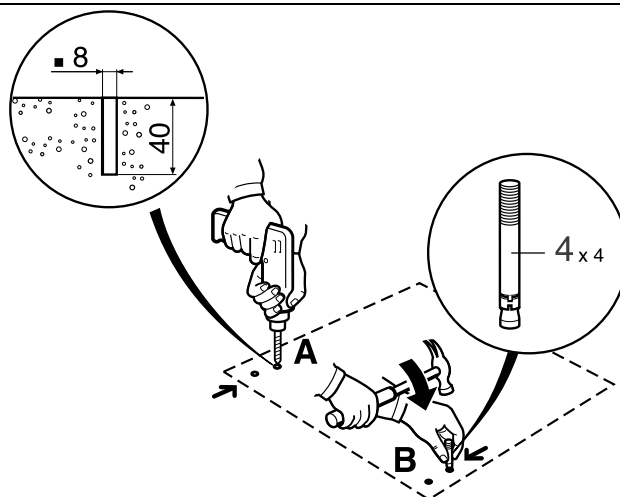


fig.5746A

- Zvedněte pračku ve spodním rámu a umístěte nohy do základen. Co nejvíce vycentrujte nohy v základnách.
- Namontujte ochranu proti převrácení a utáhněte dvěma šrouby.



- Zkontrolujte, zda je pračka v rovině. Nastavte pomocí nožiček a zajistěte pomocí matic.

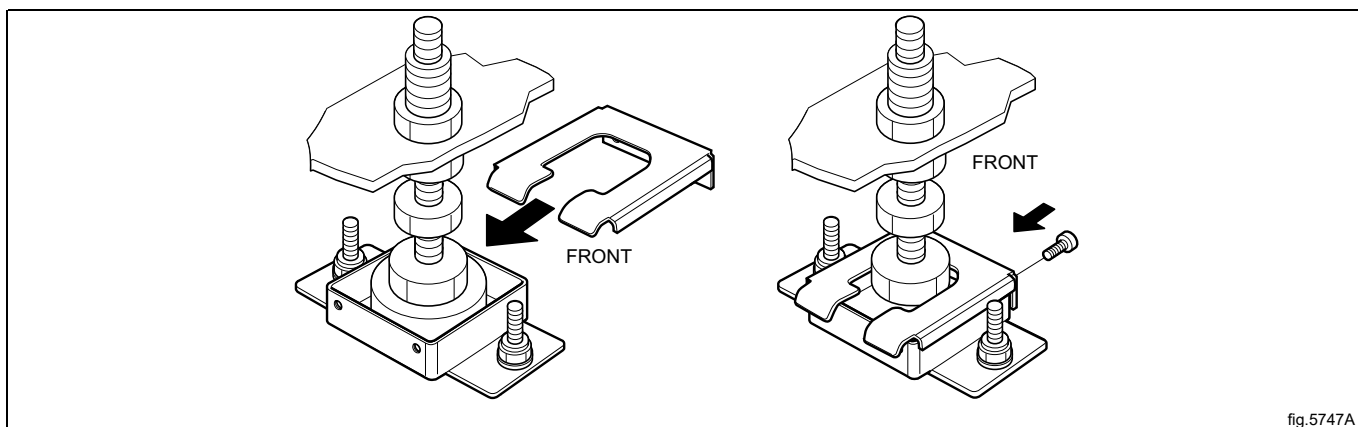

Vodorovné umístění pračky je absolutní nutností, a to ze strany na stranu i zepředu dozadu. Není-li pračka správně vyrovnaná, může dojít k nevyváženosti nejen pračky, ale i vnitřku bubnu.


4 Připojení vody

Všechny přívodní přípojky vedoucí k pračce musí být vybaveny uzavíracími ventily a filtry, aby byla umožněna instalace a servis. V některých případech je nutné podle místní legislativy umístit před zařízení jednosměrné ventily.

Vodovodní trubky a hadice musí být před instalací vyčištěny propláchnutím. Po instalaci musí být hadice zavěšeny v mírných obloucích.

Všechny vodní přípojky musí být připojeny, jinak mycí program nebude fungovat správně.

Namontujte dodané vodní hadice nebo Y-hadici k pračce. Ujistěte se, že hadice visí v mírných obloucích. Ztuhlá hadice může způsobit chybu v systému vážení.

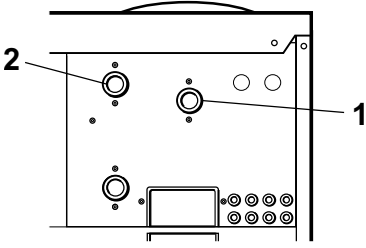	Typ vody	Připojení vody
	• Studená a teplá	1. Studená 2. Teplá

5 Vypouštění vody

Připojte pružnou gumovou hadici o průměru 75 mm (2 1/2") do vypouštěcího potrubí pračky a zajistěte odtok ze spotřebiče směrem dolů. Hadice nebo potrubí nesmí být ostře zahnuto, aby bylo zajištěno dobré vypouštění.

Mezi vypouštěcí hadicí a odpadem musí být vzduchová mezera 50 mm.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je dostatečně pružná, aby nezpůsobila problémy s vážením.

PVC trubka nebo odpovídající materiál nemusí být připojen k pračce kvůli snímačům zatížení.

Vypouštěcí hadice musí být umístěna nad podlahovou výpustí, odtokovým kanálem nebo nad podobným místem tak, aby vzdálenost mezi výstupem a výpustí byla alespoň 25 mm (1").

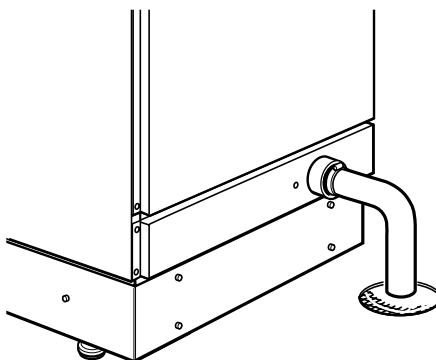


fig.5713

6 Vzorkovací kohout

Namontujte kohout na pravou stranu pračky. Při montáži použijte závitovou pásku.

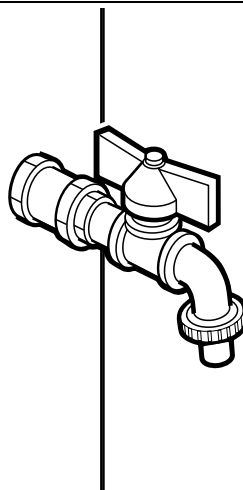


fig.5709

7 Připojení signálů přívodu externích kapalin



Elektroinstalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář!



Všechna připojená doplňková zařízení musí mít schválení elektromagnetické kompatibility podle normy EN 50081-1 nebo EN 50082-2.



Rozvodný panel A lze použít k řízení externích funkcí, výstupních a vstupních signálů.

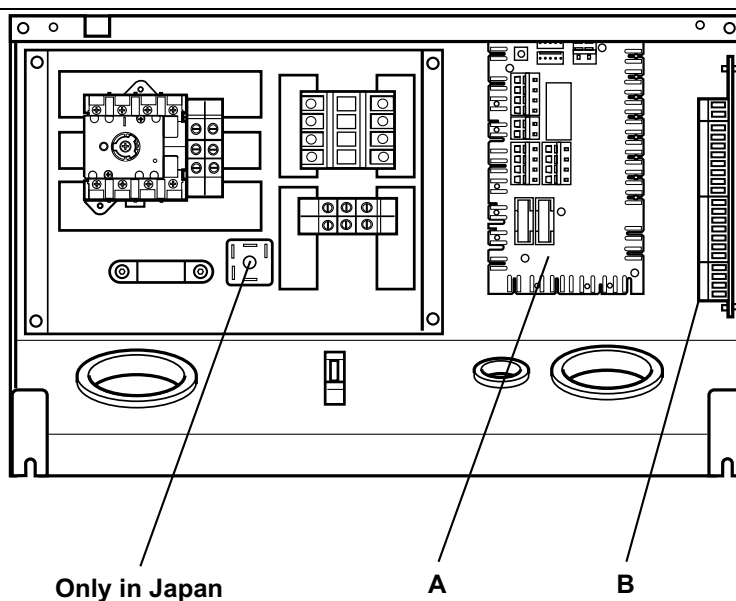


fig.5331

Výstupy (200-240 V AC):

X71:1,2 Signál „Dveře zamčené, program spuštěn“

X72:1 0 V (běžný)

X72:2 Přívod kapaliny 1

X72:3 Přívod kapaliny 2

X72:4 Přívod kapaliny 3

X72:5 Přívod kapaliny 4

X73:1 Přihrádka na prací prostředek 1 (Y11)

X73:2 Přihrádka na prací prostředek 2 (Y12)

X73:3 Přihrádka na prací prostředek 3 (Y13)

X73:4 Přihrádka na prací prostředek 4 (Y24)

X73:5 Přihrádka na prací prostředek 2 (Y22)

Vstupy:

X70:1,2 Paus/PC5

X70:3,4 Start/Stop

Card A

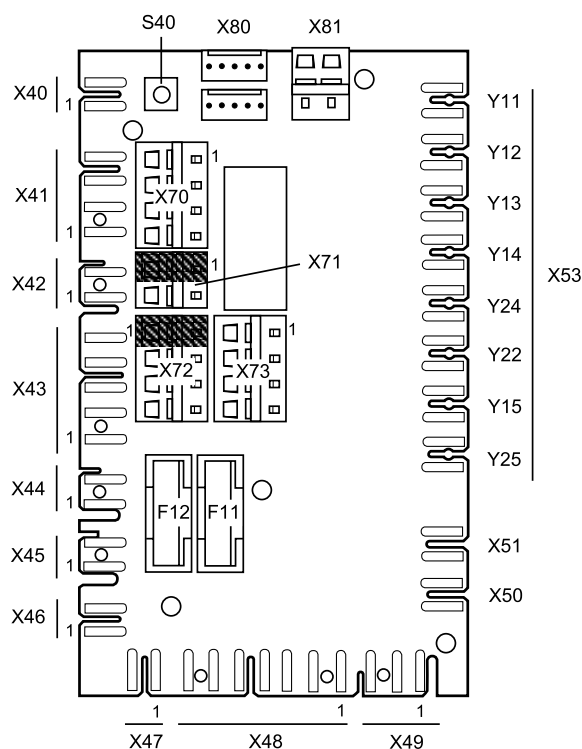


fig.5233D

Je-li zapotřebí více signálů, pračku lze vybavit druhým rozvodným panelem B.

Výstupy (200-240 V AC):

X75:1 0 V (běžný)

X75:2 Přívod kapaliny 5

X75:3 Přívod kapaliny 6

X75:4 Přívod kapaliny 7

X75:5 Přívod kapaliny 8

X76:1 0 V (běžný)

X76:2 Zámek vypouštění

X76:3 Vypouštění A

X76:4 Vypouštění B

X76:5 Vypouštění C

X76:6 Vstup A

X76:7 Vstup B

X76:8 Vstup C

X77:1,2 Bzučák

Vstupy:

X74:1,2 Přepínání mezi ohřevem 1/ohřevem 2

X74:3,4 Žádná funkce

Výstupy:

X78:1 + 4-20 mA (4 mA odpovídá 0 kg a 20 mA 80 kg)

X78:2 – analogový výstup

Card B

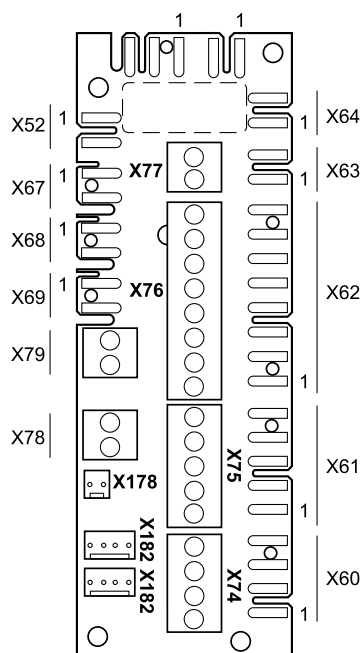


fig.5743B

8.1 Elektrická připojení

Způsob ohřevu	Napětí	Celkový výkon kW	Pojistka A
Elektrický ohřev	200 V 3 AC	5,8	20
	220/230 V 1 AC	5,8	35
	240 V 1 AC	5,8	25
	220 V 3 AC	5,8	20
	230/240 V 3 AC	5,8	16
	380/400/415 V 3/3N AC	5,8	10

9 Kontroly provozu

9.1 Ruční provoz


- Zapněte hlavní vypínač pračky.
- Zkontrolujte, zda je prázdný buben, a zavřete dvířka.
- Zavřete vypouštěcí ventil.
- Otevřete ruční ventily pro vodu.

Ruční provoz pračky je popsán v provozní příručce v kapitole „Ruční provoz“.

- Ručním ovládáním naplňte pračku studenou vodou a potom horkou vodou. Zkontrolujte správnost připojení těchto přívodů vody.
- Zapněte praní a zkontrolujte, zda se motor střídavě točí ve směru a proti směru hodinových ručiček, což je při praní normální.
- Zadáním konečné teploty a následným stiskem **START** (start) zapněte ohřívání. Zkontrolujte, zda relé topného tělesa reaguje správně.
- Zkontrolujte správnou funkčnost přívodu všech zdrojů pracích prostředků, včetně jejich vestavěných zásobníků, jsou-li ve výbavě.
- Zkontrolujte těsnost přípojek vody a vypouštěcího ventilu.
- Vypusťte vodu z pračky a otevřete dvířka.


10 Montáž pravítka

- Namontujte vážicí jednotku a pravítko podle obrázků.

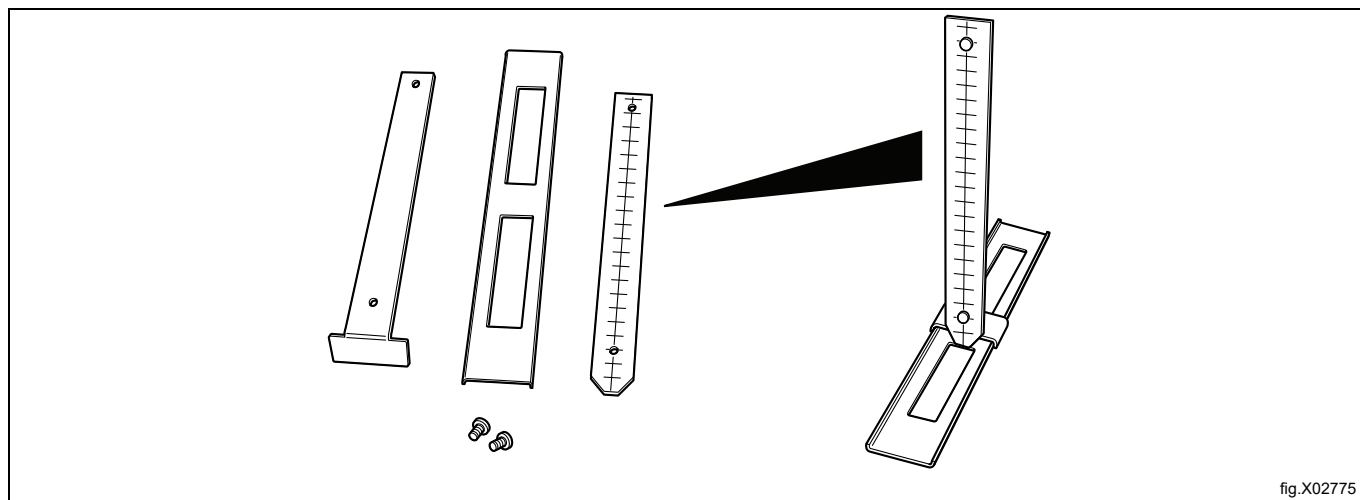


11 Kalibrace systému regulace úrovně

Systém regulace úrovně lze individuálně a ručně kalibrovat. Kalibrace začíná na úrovni dna vnitřního bubnu. Kalibrace lze provést v úrovni až 250 mm ode dna vnitřního bubnu. K pračce se dodává měřítko, pomocí kterého zjistíte úroveň vody nad vnitřním bubnem.

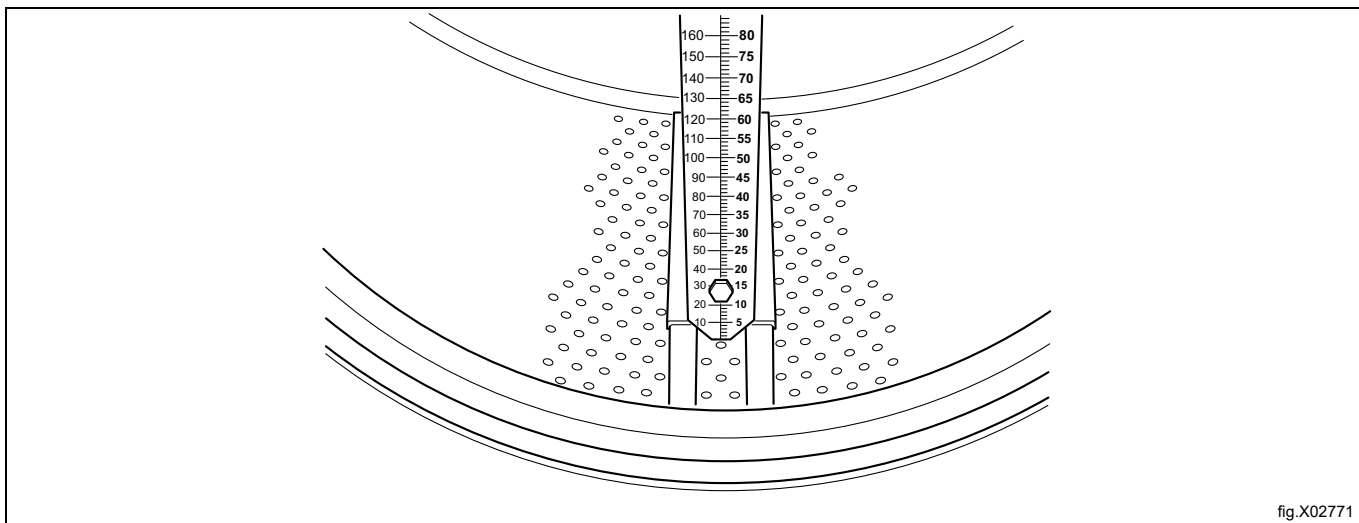

- Umístěte měřítko na dno vnitřního bubnu, a to rovnoměrně mezi dva zvedače a přední a zadní stěnu. Otočte bubnem tak, aby měřítko bylo ve zcela kolmé poloze a zkontrolujte, zda jsou tři kolíky měřítka zasunuty v otvorech vnitřního bubnu.
- Přitlačte měřítko ke dnu bubnu a utáhněte matice.

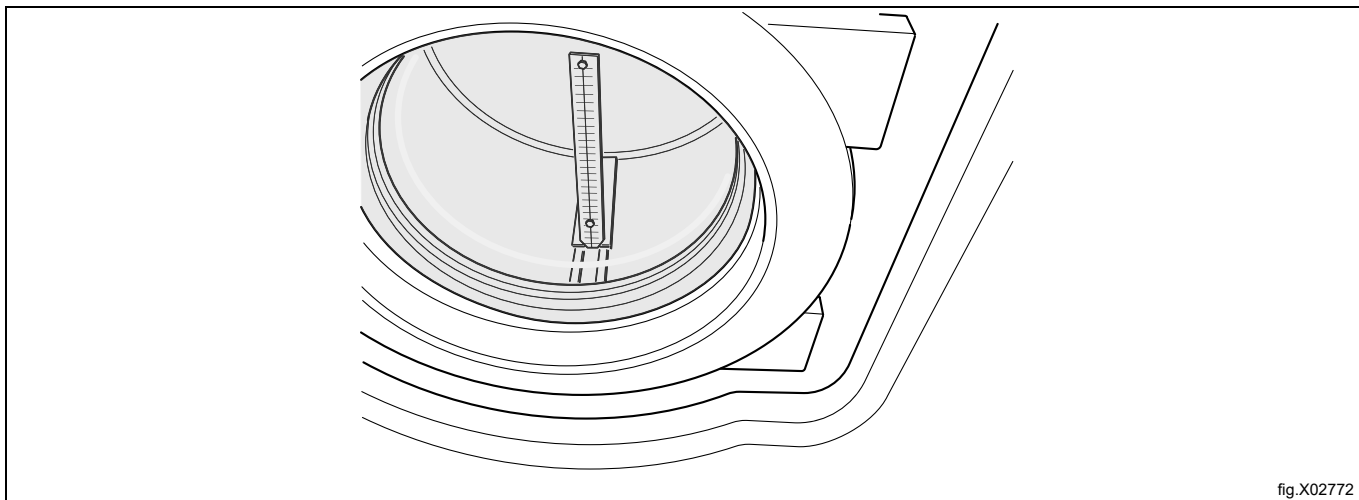

- Zavřete dveře.
- Měřítka má dvě různé stupnice, jednu v mm a druhou v RU (přesněji 2 mm/RU).


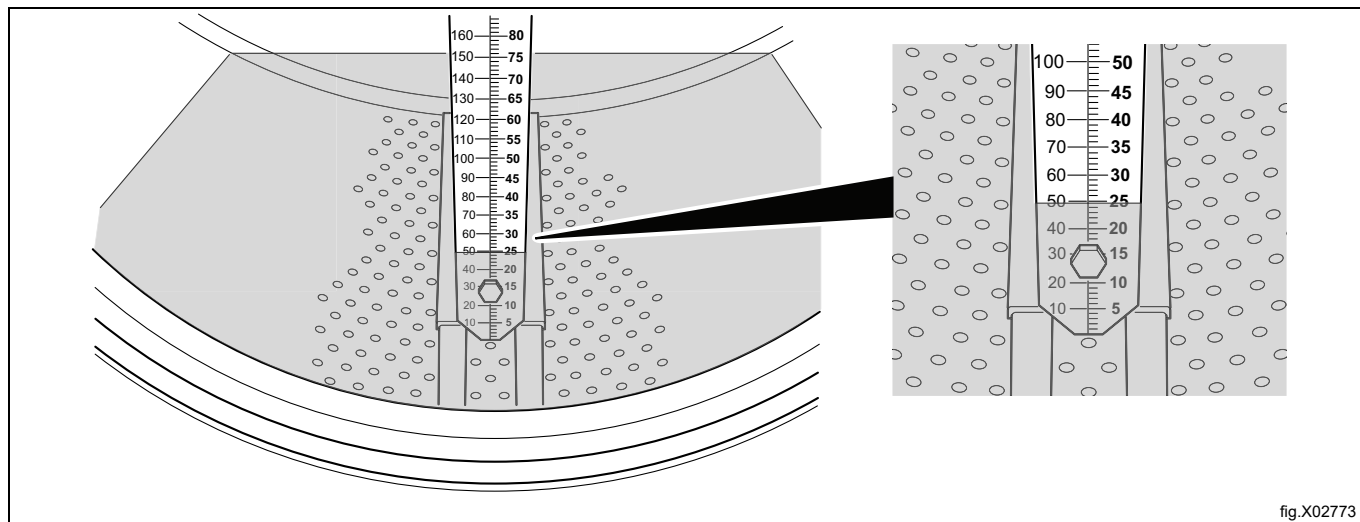


fig.X02773

Kalibrace by se měla provádět přinejmenším v pěti úrovňových krocích, přičemž první krok znamená úroveň, kdy voda začíná proudit do vnitřního bubnu. V případě potřeby lze provést více kalibračních kroků.

- Přejděte do nabídky **OPTIONS MENU (MOZNOSTI)**
- Stiskněte **SELECT (VYBER)**.
- Přejděte do nabídky **SERVICE MODE (SERVISNI REZIM)**
- Stiskněte **SELECT (VYBER)**.
- Nyní se na displeji zobrazí nabídka **SERVICE MODE (SERVISNI REZIM)**.
- Zavřete dveře.
- Přejděte na **CALIB. OF LEVEL SENSOR (KALIB. SNIMACE HLADINY)**
- Stiskněte **SELECT (VYBER)**.

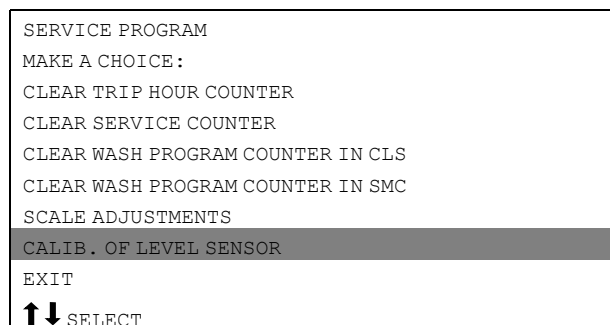

- Stiskněte **OPEN** (**OTEVŘIT**) a pračka se začne plnit vodou, dokud nedosáhne úrovně dna vnitřního bubnu tam, kde je umístěno měřítko.
- Stiskněte tlačítko **OK** (**OK**).
- Zadejte hodnotu zobrazenou na pravítku v jednotkách RU (První nastavení je 0=úroveň v bubnu).
- Stiskněte tlačítko **OK** (**OK**).
- Stiskněte **OPEN** (**OTEVŘIT**) pro přidání více vody.
- Stiskněte tlačítko **OK** (**OK**).
- Zadejte hodnotu zobrazenou na pravítku v RU. (Zadáte-li nesprávnou hodnotu, stiskněte **CLR** (**VYMAZ**). Zadejte novou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko **OK** (**OK**).
- Zadejte další tři hodnoty, tzn. že celkem musíte zadat pět různých hodnot.
- Po zadání všech hodnot stiskněte **SAVE** (**ULOŽIT**)

```
LEVEL CALIBRATION
FILL WATER TO DESIRED LEVEL
LEVEL: 0 SCU
OK OPEN
```

- Stiskněte tlačítko **OK** (**OK**).
- Přejděte na **EXIT** (**ODEJIT**).
- Stiskněte **SELECT** (**VYBER**).

```
LEVEL CALIBRATION
OLD CALIBRATION WILL BE OVERWRITTEN ARE YOU SURE?
PRESS OK ELSE PRESS ANY OTHER KEY
OK
```

12 Kalibrace vážicí jednotky (funkce vážení)

Nastavení nulové hodnoty vážicí jednotky (funkce vážení)

Vážicí jednotka je kalibrována z výroby a nevyžaduje žádné seřízení, pokud nedojde k výměně některých součástí této jednotky. Avšak nastavení nuly je zapotřebí, protože do vážicí jednotky se musí zadat celková hmotnost pračky. Zkontrolujte, zda jsou přívodní a vypouštěcí hadice na svém místě a řádně namontované.

Zkontrolujte, zda jsou nasazeny všechny panely a zda je kryt místa připojení napájení umístěn na horní části pračky.

- Vstupte do `SERVICE MODE` (`SERVISNI REZIM`).
- V `SERVICE MODE` (`SERVISNI REZIM`) přejděte na `SCALE ADJUSTMENT` (`NASTAVENI VAZICI JEDNOTKY`)
- Stiskněte `SELECT` (`VYBER`).
- Přejděte do nabídky `ZERO CALIBRATION` (`KALIBRACE NULY`)
- Stiskněte `SELECT` (`VYBER`).
- Stiskněte `SELECT` (`VYBER`) (Ujistěte se, že pračka není zatížena nepříslušnou hmotností. Neopírejte se o pračku).
- Jakmile se na displeji zobrazí `RESET SCALE FROM CALIBRATION . . .` (`RESETOVAT VAZICI JEDNOTKU`), stiskněte `SELECT` (`VYBER`)
- Přejděte na `EXIT` (`ODEJIT`).
- Stiskněte `SELECT` (`VYBER`).
- Přejděte do hlavní nabídky.


Nastavení nuly je hotovo a hodnota hmotnosti prázdné pračky by měla nyní na displeji signalizovat 0,0 kg (odchylka $\pm 0,1$ kg je povolena). Pokud je na displeji jiná hodnota, nastavení nuly se musí provést znovu od začátku.

13 Připojení termosenzoru

K pračce lze připojit externí termosenzor.

Na zadní straně bubnu je zásuvka pro připojení senzoru. Použijte 1/4" upínací matici pro senzor.

Maximální zasunutí snímače je 50 mm od okraje zásuvky. Pamatujte na otáčející se buben.

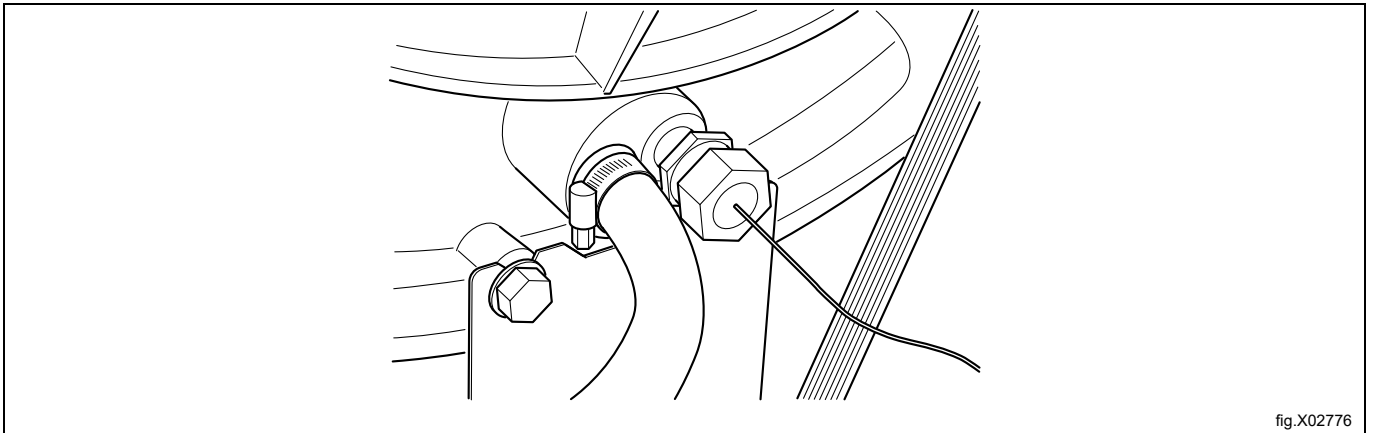

14 Informace o likvidaci

14.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

14.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

14.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zchovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

14.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

	Polyetylen: • Vnější obal • Sáček s pokyny
	Polypropylen: • Popruhy
	Polystyrenová pěna: • Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com